

## Note di release per l'utente

### Fiery Color Profiler Suite, Versione 4.6.2

Questo documento contiene importanti informazioni su questo release. Distribuire una copia di questo documento a tutti gli utenti prima di procedere con l'installazione.

**NOTA:** In questo documento viene utilizzato il termine "Color Profiler Suite" per fare riferimento a Fiery Color Profiler Suite.

Se si dispone di una versione precedente di Color Profiler Suite e il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è in vigore, il programma degli aggiornamenti notifica la disponibilità della nuova versione e consente di procedere all'aggiornamento. Se il contratto di manutenzione e supporto software (SMSA) è scaduto, la notifica non viene inviata, ma è possibile eseguire il programma degli aggiornamenti (selezionando ? > Verifica disponibilità aggiornamenti nella finestra principale) per procedere al rinnovo e quindi all'aggiornamento.

#### Novità introdotte in questa versione

Questa versione di Color Profiler Suite comprende le seguenti funzioni nuove e ottimizzate:

- Fiery Express Profiler è un nuovo modulo che consente di creare rapidamente un'impostazione di calibrazione e un profilo di destinazione per una stampante Fiery-driven. Express Profiler crea inoltre una stampante virtuale o una preimpostazione configurata con il nuovo profilo di destinazione in modo che sia possibile stampare subito un lavoro usando la nuova impostazione di calibrazione e il nuovo profilo.
- Fiery Printer Profiler consente di eseguire la calibrazione prima di creare il profilo, usando una nuova impostazione di calibrazione oppure una esistente.
- EFI Verifier è compatibile con:
  - Certificazione Fogra PSD (Process Standard Digital)
  - Il più recente IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013
  - I più recenti dati di caratterizzazione GRACoL e SWOP 2013

#### Strumento di misurazione

#### La tavoletta iO non viene riconosciuta dopo il ricollegamento

Con Color Profiler Suite su Mac OS con una tavoletta iO collegata, se si scollega e si ricollega la tavoletta iO o lo spettrofotometro, la tavoletta iO non viene più riconosciuta. È necessario disattivare e poi riattivare la tavoletta iO per poterla utilizzare di nuovo con Color Profiler Suite.

Questo problema potrebbe verificarsi se la tavoletta iO è stata acquistata prima del 2013.



## **Errori di misurazione con ES-2000**

Se si verificano degli errori di misurazione quando si usa ES-2000 con il righello (impostazione Usa righello selezionata), controllare che la pagina delle misurazioni sia posizionata correttamente. Posizionare la pagina delle misurazioni sulla base di appoggio in modo che la prima striscia da misurare sia la più vicina al fermaglio. Posizionare il righello sulla pagina in modo che sia visibile solo la prima striscia. Al termine della misurazione di ciascuna striscia, spostare il righello per rendere visibile la striscia successiva.

Per vedere una figura che illustra il corretto posizionamento, fare clic sul collegamento “Mostrami come” negli schermi della pagina delle misurazioni di Printer Profiler.

## **Barbieri Spectropad**

Per ottenere i migliori risultati quando si usa un Barbieri Spectropad per eseguire le misurazioni, calibrare sempre lo strumento prima di procedere alle misurazioni.

## **Calibrazione di Konica Minolta FD-5BT**

Durante la calibrazione dello strumento di Konica Minolta FD-5BT, è necessario tenere premuto il tasto dello strumento finché la calibrazione non viene completata. Se si rilascia il tasto dello strumento prima che la calibrazione sia completata, Color Profiler Suite potrebbe smettere di rispondere.

## **Windows 7, Windows 8**

### **Nome profilo illeggibile**

Se si salva un profilo con una descrizione contenente caratteri non ASCII (ad esempio, caratteri giapponesi), la descrizione potrebbe risultare illeggibile quando viene visualizzata in un'applicazione su Windows 7 o Windows 8, perché viene visualizzata con caratteri ASCII.

## **Programma degli aggiornamenti**

### **La pagina di rinnovo appare in inglese**

Se Color Profiler Suite è in ceco, polacco, coreano o cinese tradizionale e si fa clic su Rinnova il contratto SMSA nel programma degli aggiornamenti, la pagina di rinnovo appare in inglese.

### **Konica Minolta FD-5BT: licenza non trovata**

Se si usa lo spettrofotometro Konica Minolta FD-5BT come chiave hardware per la licenza di Color Profiler Suite e si collega anche un X-Rite iO2/iO o X-Rite i1 iSis come strumento di misurazione, Color Profiler Suite potrebbe non riconoscere la licenza durante la verifica della disponibilità degli aggiornamenti software. Scollegare X-Rite iO2/iO o X-Rite i1 iSis prima della verifica della disponibilità degli aggiornamenti.

## Printer Profiler

### Collegamento a Fiery Server

Se il collegamento a Fiery Server viene interrotto mentre è in corso una stampa o un salvataggio da Printer Profiler, si potrebbero ottenere risultati imprevisti.

### Annullamento durante l'elaborazione del profilo

Se si annulla Printer Profiler subito dopo l'avvio dell'elaborazione e del salvataggio di un nuovo profilo, Printer Profiler potrebbe smettere di rispondere. Attendere almeno cinque secondi dopo l'avvio dell'elaborazione prima di annullare il salvataggio del profilo.

### Profilo installato con l'impostazione di calibrazione predefinita

In Printer Profiler, se si convertono le misurazioni in un profilo e poi si installa il profilo su un server Fiery, il profilo viene installato e associato all'impostazione di calibrazione predefinita (l'impostazione di calibrazione associata al profilo di destinazione predefinito). Il profilo può essere associato a una diversa impostazione di calibrazione cambiando le impostazioni del profilo in Command WorkStation.

### (Mac OS) La barra di scorrimento non imposta il valore massimo

In Printer Profiler su Mac OS, se si cerca di impostare un campo nella finestra Opzioni dei campioni CMYK o nella finestra Modifica controlli nero sul valore massimo trascinando la barra di scorrimento tutta a destra, il valore visualizzato sarà leggermente inferiore al valore massimo. Il valore può essere impostato sul limite massimo con il tasto freccia destra oppure digitando il valore massimo direttamente nel campo.

### Avviso di calibrazione non valida per alcuni Fiery Server

Se si usa Printer Profiler per creare un profilo per uno dei seguenti Fiery Server e dopo la misurazione si riceve un avviso che le misurazioni non corrispondono alla calibrazione corrente, è possibile ignorare il messaggio e fare clic su Continua.

**NOTA:** Questo avviso appare solo quando è selezionato "Tolleranza controllo calibrazione" in Preferenze di Color Profiler Suite.

- Canon imagePRESS Server A3200, A2200 o A1200
- Canon imagePRESS Server A3100, A2100 o A1100
- Canon imagePRESS Server A3000 o A2000
- Canon imagePRESS Server Q1 o Q2
- Canon imagePRESS Server T1
- Canon PS-GX100 o PS-GX200
- Canon ColorPASS-GX100 o ColorPASS-GX200
- Canon Color Network Printer Unit-H1
- Canon imagePASS-H1

## Profile Editor

### Salvataggio di un profilo (Mac OS v10.7 e v10.8)

Su Mac OS v10.7 e v10.8, se si salva un profilo in Profile Editor, si immettono caratteri a doppio byte in un campo e si preme Invio, i caratteri non vengono convalidati. Per convalidare i caratteri immessi, premere il tasto di tabulazione.

### Profile Editor su Mac OS v10.6.1

In Color Profiler Suite su Mac OS v10.6.1, non è possibile avviare Profile Editor. È necessario aggiornare a Mac OS v10.6.5 per poter eseguire Profile Editor.

## Verifier

### Nome utente con caratteri a doppio byte

Verifier non si avvia correttamente se si è collegati al computer con un nome utente contenente caratteri a doppio byte. È necessario collegarsi con un nome che non contiene caratteri a doppio byte.

### Caratteri UTF8 non supportati

Verifier non riesce ad aprire un profilo se il nome file contiene caratteri UTF8.

### Stampa Etichetta e Stampa Protocollo (Mac OS)

(Solo lingue asiatiche) Su Mac OS, se si stampa un'etichetta o un rapporto in Verifier (da File > Stampa > Etichetta o File > Stampa > Protocollo), il testo stampato sarà illeggibile e il rapporto sarà senza grafico.

### Guida in linea

Se si apre la Guida in linea in Verifier avendo come browser predefinito Google Chrome, la Guida non viene visualizzata. È necessario usare un diverso browser.

Se si apre la Guida in linea in Verifier avendo come browser predefinito Internet Explorer, è necessario impostare prima le impostazioni di sicurezza di Internet Explorer per autorizzare l'apertura del contenuto ActiveX. Altrimenti, la Guida non viene visualizzata.

## Color Verification Assistant

### Stampa di etichette

In Color Verification Assistant su Windows, se si stampa un'etichetta con i risultati del test su Fiery Server e si prova a cambiare le proprietà della stampante, la finestra Stampa Fiery potrebbe apparire vuota. In questo caso, è necessario stampare l'etichetta sulla coda di attesa di Fiery Server e poi impostare le proprietà del lavoro per stampare l'etichetta in Command WorkStation.

### **Visualizzazione dei dati di test in Verifier**

Se si fa clic sul collegamento per visualizzare i dati di test in Verifier, i dati non sono visualizzati se Verifier è già aperto. È necessario chiudere Verifier e fare di nuovo clic sul collegamento.

In Color Verification Assistant su un sistema operativo configurato per i caratteri a doppio byte, il collegamento per visualizzare i dati di test in Verifier genera un errore e non visualizza i dati.

### **Auto Verifier**

#### **Impostazione Profilo origine CMYK per le pagine di test**

In Auto Verifier, se si abilita la verifica automatica per Fiery Server che ha come impostazione predefinita Ignora conversione per Profilo origine CMYK (o se si seleziona una preimpostazione server o stampante virtuale con questa impostazione), la pagina di test non viene stampata. È necessario impostare Profilo origine CMYK su un profilo specifico.