



使用上の注意

Fiery Color Profiler Suite、v5.3.3.23

本書には、このリリースに関する重要な情報が含まれています。インストールを進める前に、すべてのユーザーにこの情報を提供するようにしてください。

メモ：本書では、「Color Profiler Suite」という表記は Fiery Color Profiler Suite を指します。

Color Profiler Suite の以前のバージョン、ソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) をご利用の場合、Fiery Software Manager から新しいバージョンが通知され、アップグレードすることができます。SMSA が期限切れの場合、通知されませんが、Fiery Software Manager を（ヘルプ>アップデートを確認をメインウィンドウで選択して）実行し、SMSA を更新してから、アップグレードすることができます。

Fiery XF または Fiery proServer ユーザーが Fiery XF サーバー 7.0 以降、Color Profiler Option、有効な SMSA を使用している場合、ユーザーには Color Profiler Suite のアップデートまたはアップグレードを行う権限があります。使用可能なアップデートは、Fiery Software Manager または Fiery Command WorkStation のアプリおよびリソーススクリーンに表示されます。ユーザーは、Fiery XFSMSA 状況を Fiery XF のライセンスマネージャで確認できます。

本バージョンの新機能

Fiery Color Profiler Suite のこのバージョンには、新機能が導入されています。

64 ビットアプリケーション：Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 (CPS) は、Mac OS 対応コンピューターおよび Windows プラットフォームの両方でネイティブの 64 ビットアプリケーションです。CPS v5.3.3.23 では、32 ビットオペレーティングシステムはサポートされていません。Fiery Software Manager が 32 ビットオペレーティングシステム (Windows 7 32 ビットなど) ですでに実行されている場合、CPS v5.3.3.23 パッケージの更新の通知は表示されません。32 ビットオペレーティングシステムで Fiery Software Manager をインストールしようとすると、互換性のエラーが表示され、インストールがキャンセルされます。サポートされるオペレーティングシステムの一覧については、[システム要件](#) (2 ページ) を参照してください。

メモ：Fiery Color Profiler Suite のこのバージョンには、新しいライセンスと有効なソフトウェアメンテナンスおよびサポート契約 (SMSA) を必要とする v5.3 が必要です。現在、バージョン 5.x または 4.x を実行していて、SMSA が最新の場合、Fiery Color Profiler Suite は EFI ライセンスサーバーから最新のライセンスを自動的にダウンロードします。Fiery Color Profiler Suite SMSA を更新するには、Fiery 販売店に連絡して、SMSA 更新パーツ番号「10000006105」を伝えます。Fiery Color Profiler Suite 4.x の所有者は、バージョン 4.x から SMSA の年を含む 5.x の最新バージョンへのアップグレードを購入することもできます。その場合、Fiery 販売店でパーツ番号 3000013448 (デジタル配達) または 3000013280 (物理的な配達) が行われます。

メモ：Fiery Command WorkStation からの Fiery Color Profiler Suite 起動ポイントには、Fiery Command WorkStation 6.3 以降が必要です (Fiery Command WorkStation 6.6 以上を推奨します)。以前の Fiery Command WorkStation バージョンの起動ポイントでは、Fiery Color Profiler Suite 5.3.3.23 モジュールは起動しません。

- macOS 11 サポート (Intel CPU 上)
- macOS 11 サポート (Rosetta 2 を搭載した Apple M1)



- EFI ES-3000 または X-Rite i1Pro3 測定器で、ルーラーなしで測定するルーラーなしで測定オプションに対応
- IDEAlliance と FOGRA の公式レイアウトでのガイド付き検証ワークフロー外での用紙ウェッジの測定に対応
- Konica Minolta MYIRO-9 測定器に対応
- Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.22 のさまざまな問題が修正されました。

システム要件

Fiery Color Profiler Suite を実行するには、使用している Windows または Mac コンピューターが次の最低要件を満たしている必要があります。

メモ：Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 は、64 ビットオペレーティングシステムのみをサポートしています。

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 SP1 (64 ビットのみ) • Windows 8.1 (64 ビットのみ) • Windows 10 (64 ビットのみ)
macOS	<ul style="list-style-type: none"> • macOS Sierra 10.12 • macOS High Sierra 10.13 • macOS Mojave 10.14 • macOS Catalina 10.15 • macOS 11 (Intel CPU 上) • macOS 11 (Rosetta 2 を搭載した Apple M1)
設定	<ul style="list-style-type: none"> • 3GB RAM • アプリケーションに使用できる 3GB の HDD の空き領域 • 1024x768 で 16 ビットカラーをサポートするモニター (Fiery Verify の場合は 1280x1024) • サウンドカード推奨 • EFI 分光測色計用の USB 2.0 ポート (電力供給対応) ×1。他の測定器に必要な追加ポート <p>メモ：EFI 分光測色計は、ほとんどのキーボードに付いた USB ポートまたは電力供給未対応の USB ハブに接続しても動作しません。EFI 分光測色計と接続ケーブルが Fiery Color Profiler Suite に付属しています。</p>
プリンター	RGB、CMYK、CMYK+X のいずれかのカラープリンター

5.3.3.23 で修正された問題

Fiery Verify Assistant 選択ポインター

選択ポインターが Fiery Verify Assistant のジョブのプロパティウィンドウに表示されます。

ILS 計器で使用可能なパッチセット

ILS が計器に対して選択されている場合に、キャリブレーターは 21 種のランダムパッチセットを表示します。Fiery Printer Profiler の場合、ILS で使用できるパッチセットは 234、928 (IT8.7/3) および 1617 (CGATS IT8.7/5) です。

ES-3000 および 21 種のソートされたパッチレイアウトを使用する場合のキャリブレーションカーブに表示されるスムーズな色調推移

エミュレーションモードで ES-3000 分光測色計を使用して 21 種のソートされたパッチレイアウトのキャリブレーションを作成すると、キャリブレーションカーブがスムーズな色調遷移で表示されます。

Fiery Express Profiler 設定時にウォームアップページを印刷する

Express Profiler ウィンドウの環境設定でウォームアップページ数を指定すると、ウォームアップページが印刷されます。

Paper Catalog の G7 検証の問題

G7 のキャリブレーションとプロファイル作成では望ましい結果が Paper Catalog で生成され、通常の検証結果が提供されるようになりました。

Barbieri Spectro LFP qb 送信モードの設定

Barbieri Spectro LFP qb 測定器を使用する場合、Fiery Color Profiler Suite Fiery Printer Profiler で指定された送信モードがパッチの測定に使用されます。

Konica Minolta IQ-501 ユニットを使用した G7 グレーバランス測定結果

Konica Minolta IQ-501 ユニットを使用した G7 グレーバランス測定結果は、Fiery Color Profiler Suite Fiery Printer Profiler に正しく表示されます。

Fiery Verify Assistant での Full Width Array 測定

Fiery Verify Assistant は、Full Width Array 測定が Mac で読み取られた後も、動作を停止しません。

プロファイリングワークフローで出力プロファイルがブランクにならない

Fiery Printer Profiler で Konica Minolta IQ-501 測定器を使用する場合、プロファイルワークフローで出力プロファイルがブランクとして表示されません。Fiery Command WorkStation のジョブのプロパティウィンドウのカラータブに、正しい出力プロファイル、RGB ソース、CMYK ソースおよびグレースケールソースプロファイルが表示されます。

macOS 11 でのチャンネルごとのインク制限測定

CMYKOV のチャンネルチャートごとのインク制限が macOS 11 コンピューター（Rosetta 2 を搭載した Apple M1）で測定された後も、キャリブレーターは動作を停止しません。

macOS 11 での iO 測定器の使用（Rosetta 2 をインストールした Apple M1 の場合）

iIiO、iIiO2、iIiO3、iIiO3+の測定器は、macOS 11 コンピューター（Rosetta 2 をインストールした Apple M1）に接続すると検出されます。

macOS 11 システムに接続されている Konica Minolta FD-9 および MYIRO-9 測定器

macOS 11 の USB コネクタ（Rosetta 2 を搭載した Apple M1）に接続されている場合、Konica Minolta FD-9 および MYIRO-9 測定器は検出されません。

5.3.3.23 の既知の問題

macOS 11 でアクセス可能なフォルダーにモニタープロファイルが保存されない

Fiery Monitor Profiler では、モニタープロファイルは、アクセス可能な macOS 11 システムフォルダーに保存されません。この問題を回避するには、モニタープロファイルを書類フォルダーに保存し、モニタープロファイルを HDD/ライブラリ/ColorSync/プロファイル/ディスプレイフォルダーにコピーして、macOS 11 のディスプレイ環境設定に表示する必要があります。

特殊文字を含むジョブ名

特殊文字を含むジョブ名は、Fiery Verify では読むことができません。

1617（CGATS IT 8.7/4）の最後のパッチを i1Pro3 および ES-3000 測定器で測定できない

i1Pro3 および ES-3000 測定機器は、1617（CHATS IT8.7/4）プロファイリングパッチレイアウトの最後のパッチを Fiery Printer Profiler から測定できません。1617（CGATS IT 8.7/4）パッチレイアウトには、最後の行の最後のパッチの後に、矢印までを測定して停止する必要があることを示す二重矢印インジケータが表示されるようになりました。双方向スキャンは、二重矢印のある行内でもサポートされています。

FWA が Fiery Device Linker から使用できない

Full Width Array（FWA）測定器は、Fiery Device Linker から使用できません。

Apple MacBook Pro に接続している Konica Minolta MYIRO-1 および MYIRO-9 測定器

macOS 11 を搭載した Apple MacBook Pro（13 インチ、M1、2020）に USB 接続（C タイプコネクタ）している場合、Konica Minolta MYIRO-1 および MYIRO-9 測定器は検出されません。

プロファイリングに ES-6000 を使用する

Fiery Color Profiler Suite が Fiery server にインストールされている場合、ネットワーク接続された ES-6000 をプロファイリングに使用することはできません。

(macOS)Fiery Measure で測定ウィンドウを閉じる

Mac コンピューターのキャンセルボタンを使用して、Fiery Measure の測定ウィンドウを閉じるまたはキャンセルすることはできません。

ES-3000 が、Fiery Monitor Profiler、Fiery Profile Editor、Fiery Profile Inspector から使用できない

ES-3000 測定器は Fiery Color Profiler Suite 内の Fiery Monitor Profiler、Fiery Profile Editor、Fiery Profile Inspector モジュールからは選択できません。ES-3000 エントリがないため、エミュレーションモードで ES-3000 を使用する場合は、モジュールで測定器として ES-2000 を選択する必要があります。

Techkon SpectroDens を使用してパッチを測定する

Techkon SpectroDens 測定器を使用してパッチレイアウトチャートを測定すると、両方向で測定された場合、降順の測定値が反映されます。チャートパッチは左から右方向にのみ測定することをお勧めします。

Fiery Profile Editor での JPEG リファレンス画像のロード

Fiery Profile Editor で JPEG リファレンス画像をロードすることはできません。

KM MYIRO-1 での測定

カラーパッチの測定は、LED が KM MYIRO-1 でホワイトになった後 2 秒以内に開始する必要があります。そうしなければ、エラーが発生する可能性があります。

KM MYIRO-1 拡大パッチ設定

KM MYIRO-1 拡大パッチ設定は、プレビューペインに反映されるまで時間がかかります。

KM MYIRO-1 による Wi-Fi 接続の使用

KM MYIRO-1 測定器で Wi-Fi 接続を使用している場合、バッテリー残量の低下が原因で計器の電源が切れる前に、測定を約 20 分間行うことができます。

Fiery XF ワークフローでの Barberi Spectro パッドまたは LFP qb 検証ストリップの測定

Fiery XF ワークフローの検証ストリップで UI の接続設定を指定する条項が Fiery Verify にないため、Barberi Spectro パッドまたは LFP qb 検証ストリップをイーサネットまたは Wi-Fi 接続モードで測定することはできません。

CWS v6.4 ROW パッケージがインストールされている場合、キャリブレーターはアンインストールされます。

Fiery Color Profiler Suite v5.3 以降で起動すると、Command WorkStation v6.4 ROW パッケージがインストールされている場合、キャリブレーターは一般的なコンポーネントですがアンインストールされます。Command WorkStation v6.4 November にアップグレードして、リリースを受け取られることをお勧めします。

macOS Catalina 10.15 システムおよび macOS Big Sur 11 システムで Color Profiler Suite を初めて起動した時に通知メッセージが表示される

macOS Catalina 10.15 システムまたは macOS Big Sur 11 システムで Color Profiler Suite を初めて起動すると、Fiery Color Profiler Suite がダウンロードフォルダーまたは書類フォルダー内のファイルへのアクセスを求めているというメッセージが表示されます。フォルダーへのアクセスを許可すると、次に Color Profiler Suite を起動するときにはこのメッセージは表示されません。

テスト印刷フッター情報

Fiery Device Linker でのクライアントオペレーティングシステムの言語に関係なく、テスト印刷フッター情報が英語で表示されます。

Fiery Verify とデュアルモニター

セカンダリモニターでアプリケーションを移動して閉じても、Fiery Verify は常にプライマリモニターで起動されます。

ES-3000/i1Pro3/i1Pro3 Plus/i1iO3/i1iO3+が、Windows 7 または Windows Server 2008 R2 システムでは自動的に認識されない

Windows 7 または Windows Server 2008 R2 システムに Fiery Color Profiler Suite をインストールした場合、ES-3000/i1Pro3/i1Pro3 Plus/i1iO3/i1iO3+は自動的に認識されません。i1Pro3 Plus v3.0.2 ドライバーを手動でインストールするには、<http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver> でドライバーをダウンロードして実行ファイルを開き、画面の指示に従います。

Fiery Color Profiler Suite Windows システムは、重要な更新プログラムが存在しない場合は、開始に失敗します。

Windows Update がインストールされている Fiery Color Profiler Suite 5.3.3.23 アプリケーションを使用できない場合があります。問題なく Fiery Color Profiler Suite を使用できるように Windows オペレーティングシステムを更新します。

Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 と Fiery Command WorkStation v6.2

Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 (CPS) は、Fiery Command WorkStation Package v6.2 (CWS) 以下のバージョンと互換性がありません。Fiery Command WorkStation Package v6.3 へのアップデートを推奨します。

メモ： Mac コンピューターで Fiery Command WorkStation v6.2 と一緒に Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 を実行すると、Fiery Command WorkStation v6.2 で重大な警告メッセージが表示されることがあります。

Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 キャリブレーションまたは G7 のキャリブレーションを作成します。

Fiery Color Profiler Suite v5.3.3.23 (CPS) が新しいキャリブレーションを作成すると、一時的な出力プロファイルにリンクされ、G7 またはプロファイルのパッチが適用されます。一時プロファイルは、現在 Fiery Command WorkStation Device Center > Color で設定されているサーバーのデフォルト出力プロファイルと重複しています。場合は、サーバーのデフォルト出力プロファイルを編集されています (曲線補正が適用される) とデバイスセンターで、新しいキャリブレーションセット一時的なプロファイルに使用して G7 キャリブレーションを実行する場合に適用される編集曲線の編集機能を使用して、またはプロファイルを作成します。曲線が追加されている場合、サーバー上のプロファイルに、サーバーのデフォルトのプロファイルを編集を適用されておらずのプロファイルを設定することが重要です。サーバーのデフォルトとして、工場出荷時のデフォルトの出力プロファイルを選択すると、この問題を回避する安全な方法です。

Mac コンピューターで自動ライセンスのダウンロードが失敗する

Color Profiler Suite ライセンス (.lic) ファイルは、Mac コンピューターで自動的にダウンロードされないため、起動パッドはデモモードで開きます。ライセンスは <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/> から手動でダウンロードできます。また、ライセンスのダウンロードに失敗したときに、Color Profiler Suite アプリケーションで提供されているボタンをクリックすることもできます。

X-Rite i1Pro3 Plus を使用してパッチを測定する

X-Rite i1Pro3 Plus を使用して FieryMeasure で測定値を読み取り、コンピューターがスリープモードに入ると、測定を続行できなくなります。パッチを測定する前に、デスクトップコンピューターシステムでスリープモードを無効にすることをお勧めします。

Color Profiler Suite メインウィンドウ

ナビゲーションボタンが表示されない

Windows 10 のコンピューターでテキストやアプリなどの項目の拡大縮小を変更すると、Color Profiler Suite ウィンドウでナビゲーションボタンが非表示になる場合があります。

測定器

(mac OS) ライセンス取得済みの計器で Color Profiler Suite がデモモードのままになる

Mac コンピューターでライセンス取得済みの測定器を接続した状態で、Color Profiler Suite を完全なライセンスモードで起動し、ライセンスがない別の測定器を接続したうえでライセンス取得済みの測定器を取り外すと、Color Profiler Suite がデモモードに入ります。その後、ライセンス取得済み測定器を接続し直しても、Color Profiler Suite はデモモードのままになります。完全なライセンスモードに戻るには、Color Profiler Suite を再起動する必要があります。

(mac OS) iO テーブルが再接続後に認識されない

iO テーブルが接続された Mac コンピューターで実行中の Color Profiler Suite では、iO テーブルまたは分光測色計のどちらかを取り外して再接続すると、iO テーブルが認識されなくなります。Color Profiler Suite に接続された iO テーブルを再開するためには、iO テーブルから電源を取り外し、再接続する必要があります。

2013 年以前の iO テーブルを購入している場合、この問題が起こることがあります。

Windows

プロファイル名が文字化けする

非 ASCII 文字(日本語文字など)を含んでいる説明のプロファイルを保存した場合、Windows 7 または Windows 8 で起動しているアプリケーションで表示すると、説明の文字は ASCII 文字で表示されるため、化けることがあります。

Fiery Printer Profiler

グレースケールがデフォルトのカラーモードである場合のグレースケールの印刷プロファイルパッチページ

Command WorkStation のデフォルト設定でデフォルトのカラーモード設定をグレースケールに変更した場合、一部のシナリオでプロファイリングパッチページがグレースケールで印刷されることがあります。この場合、プロファイリングパッチページを正しい設定で印刷するには、デフォルトのカラーモードを CMYK に変更します。

キャリブレーションマネージャーでの G7 濃度ベースのキャリブレーションターゲットの表示

Fiery Color Profiler Suite がインストールされてライセンスされている場合は、キャリブレーターで G7 キャリブレーションを作成することもできます。G7 キャリブレーションでは、G7 グレーバランスに到達するためにトランスファー曲線が Fiery サーバーのキャリブレーションターゲットに適用されます。キャリブレーションマネージャーは、G7 NPDC 補正曲線が適用されたキャリブレーションターゲットではなく、元のキャリブレーションターゲットを表示します。

iGen5 で作成された拡張色域プロファイルでアーチファクトが発生する

iGen5 で CMYK+O、CMYK+G、または CMYK+B 色空間を作成し、不適切なアーチファクトが画像に見られる場合、PDF ワークフローで新しいプロファイルを作成し、最新の拡張色域プロファイルエンジンを使用してみてください。

Fiery サーバーの接続

Fiery Printer Profiler が Fiery サーバーに対して印刷または保存を行っている途中で Fiery サーバーとの接続が遮断された場合、予期しない結果が生じる可能性があります。

新しいキャリブレーションセットとプロファイルの作成時に仮想プリンターを作成する

新しいキャリブレーションセットとプロファイルを作成する場合、仮想プリンターを作成するときに、プロファイル名に 2 バイト文字を含めることはできません。

インライン測定デバイスによるキャリブレーション

ジョブのプロパティで選択されたプリセットで ColorWise オフ設定が指定されている場合、インライン測定デバイスを使用してキャリブレーションを行うと、Fiery Printer Profiler と Fiery Profile Inspector がクラッシュします。

Fiery Verify

2 バイト文字のユーザー名

Fiery Verify は、2 バイト文字を含むユーザー名でコンピューターにログインしようとした場合には正常に動作しません。2 バイト文字を含まない名前前でユーザーとしてログインする必要があります。

UTF8 文字は未対応

Fiery Verify は、ファイル名に UTF8 文字を含んでいるプロファイルを開くことができません。

追加情報

IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 または Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a での測定

Fiery Verify で、パッチレイアウトチャートを EFI ES-1000、EFI ES-2000、Konica Minolta FD-5BT、EFI ES-3000 のいずれかを使用して測定する場合 (ルーラーなしで測定オプションを選択)、IDEAlliance ISO 12647-7 Control Wedge 2013 または Ugra/Fogra-MediaWedge V3.0a 用紙ウェッジを左から右に測定する必要があります。用紙ウェッジを右から左に測定すると、緑色のチェックマークなしの赤色の警告メッセージが表示され、測定が正しく行われなかったことを知らせます。緑色のチェックマークの欠如と警告を無視することを選択すると、測定値が逆順で記録されます。