



客戶版本資訊

Fiery Color Profiler Suite, v5.3.0.13

本文件包含有關此版本的重要資訊。在繼續安裝之前，請務必將這項資訊提供給所有使用者。

附註：在此文件中，Color Profiler Suite 一詞指的是 Fiery Color Profiler Suite。

若您有先前版本的 Color Profiler Suite，並且您的軟體維護與支援合約 (SMSA) 是最新的，Fiery Software Manager 會就此新版本通知您，並允許您升級。如果您的 SMSA 已過期，則不會收到通知，但您可以執行 Fiery Software Manager (選擇 **說明** > **檢查更新**，請於主視窗進行) 續訂 SMSA，然後升級。

如果 Fiery XF 使用者擁有 Fiery XF Server 7 版，並具有 Profiler 選項的有效 SMSA，即符合資格，可將 Color Profiler Suite 更新或升級。可用更新可在 Fiery Software Manager 中，或在 Fiery Command WorkStation 的「應用程式和資源」畫面中查看。使用者可以在 Fiery Software Manager，還有在 Fiery XF 的「授權管理員」中，查看 Fiery XF SMSA 狀態。

此版本的新功能

此版本的 Fiery Color Profiler Suite 推出多項全新功能。

64 位元應用程式：Fiery Color Profiler Suite v5.3.0.13 (CPS) 是一原生 64 位元應用程式的 Mac OS 和 Windows 平台。CPS v5.3.0.13 不支援 32 位元作業系統。如果 Fiery Software Manager 已在 32 位元作業系統 (如 Windows 7 32 位元系統) 上執行，則不會為 CPS v5.3.0.13 套件顯示更新通知。如果您嘗試在 32 位元作業系統上安裝 Fiery Software Manager，就會出現相容性錯誤，且該安裝將會取消。如需支援作業系統清單，請參閱[系統需求](#) (第 2 頁)。

附註：此版本的 Fiery Color Profiler Suite 需要新授權。若您目前執行的版本為 5.x 或 4.x，且您的軟體維護與支援合約 (SMSA) 依然有效，則 Fiery Color Profiler Suite 會自動從 EFI 授權伺服器下載最新授權。若要續約 Fiery Color Profiler Suite SMSA，請聯絡您的 Fiery 經銷商並提供 SMSA 續約零件編號 100000006105。

附註：對於 Fiery Command WorkStation 中的 Fiery Color Profiler Suite 啟動點，稍後需要 Fiery Command WorkStation 6.3。先前 Fiery Command WorkStation 版本中的啟動點無法啟動 Fiery Color Profiler Suite 5.3.0.13 模組。

- 支援 MacOS Catalina 10.15。
- 已增強 Fiery Verify。
 - 已列印的底材 Wedge 和色卡的隨選量測和驗證。
 - 快速、輕鬆地量測色標，進行色彩比較。
 - 靈活地徹底比較量測值、ICC 設定檔及量測檔案。
 - 為要列印的附件建立驗證結果標籤。
- 改善 Fiery Edge 色域圖對應品質。



- 支援 Konica Minolta MYIRO-1 量測儀器。
- 關於 Fiery Color Profiler Suite v5.3 的各種問題已修復。

系統需求

若要執行 Color Profiler Suite，您的 Windows 或 Mac OS X 電腦必須符合以下最低需求。

附註：Color Profiler Suite v5.3.0.13 僅支援 x64 位元作業系統。

Windows	<ul style="list-style-type: none"> • Windows 7 SP1 • Windows 8.1 • Windows 10
Mac OS	<ul style="list-style-type: none"> • Mac OS v10.11 • macOS Sierra 10.12 • macOS High Sierra 10.13 • macOS Mojave 10.14 • macOS Catalina 10.15
組態	<ul style="list-style-type: none"> • 3GB RAM • 3GB 硬碟空間可供應用程式使用 • 最低解析度 1024x768 支援 16 位元色彩的顯示器 (1280x1024 適用於 Fiery Verify) • 建議使用音效卡 • 1 個 USB 2.0 連接埠 (已供電)，供 EFI 光譜儀使用。其他量測儀器需要的額外連接埠。 <p>附註：如果連接至大多數鍵盤上的 USB 連接埠或未供電的 USB 集線器上，EFI 光譜儀無法作用。EFI 光譜儀和連接的纜線隨附 Color Profiler Suite。</p>
印表機	任何 CMYK 或 RGB 彩色印表機

5.3.0.13 修復的問題

在當地語系化系統中套用校正器裡的測量

您可以在當地語系化系統中套用校正器裡的測量，而不會意外關閉校正器。

在較大的紙張尺寸上列印色標色卡

使用 iLiO 量測儀器校正或建立設定檔時，色標色卡會正確列印在較大的紙張尺寸上，例如 11x17 英寸。

Fiery Verifier 報告中的 Delta Ch 和 Delta L 標籤

Fiery Verifier 報告的結果摘要區段會顯示 Delta Ch 和 Delta L 標籤。

使用變更的設定從現有 ICC 設定檔建立設定檔

新的設定檔可以從現有的 ICC 設定檔建立並套用變更的設定。

5.3.0.13 的已知問題

在 Fiery Profile Editor 中載入 JPEG 參考圖片

在 Fiery Profile Editor 中無法載入 JPEG 參考圖片。

使用 KM MYIRO-1 量測

請務必在 KM MYIRO-1 上的 LED 燈轉成白光後的兩秒內開始量測色標，否則可能會收到錯誤。

Fiery Verify 中顯示不正確的量測儀器

所連接儀器的 Fiery Verify 介面中顯示錯誤的量測儀器。

KM MYIRO-1 大色標設定

KM MYIRO-1 大色標設定需要一些時間才會反映在預覽窗格中。

在 Fiery XF 工作流程中量測 Barberi Spectro 移印或 LFP qb 驗證色帶

因為 Fiery Verify 中無法為 Fiery XF 工作流程中的驗證色帶，在 UI 中指定連線設定，而無法使用乙太網路或 WiFi 連線模式來量測 Barberi Spectro 移印或 LFP qb 驗證色帶。

安裝 CWS v6.4 套件時會將 Calibrator 解除安裝

從 Fiery Color Profiler Suite v5.3 開始，Calibrator 就是常用元件，但在安裝 Command WorkStation v6.4 ROW 套件時都會遭到解除安裝。建議您升級至 Command WorkStation v6.4 11 月版本。

使用 WiFi 連線的 KM MYIRO-1

當 KM MYIRO-1 量測儀器使用 WiFi 連線時，大約可以持續量測 20 分鐘，儀器才會因為電量不足而關閉。

通知訊息顯示 Color Profiler Suite 是第一次在 macOS Catalina 10.15 系統上啟動

當您第一次在 macOS Catalina 10.15 系統上啟動 Color Profiler Suite 時，會看到一則訊息指出 Fiery Color Profiler Suite 想要存取「下載」資料夾或「文件」資料夾中的檔案。授予資料夾權限之後，下次啟動 Color Profiler Suite 時便不會再顯示該則訊息。

測試列印頁尾資訊

無論 Fiery Device Linker 中使用哪種用戶端作業系統語言，測試列印頁尾資訊均以英文顯示。

Fiery Verify 和雙顯示器

即使應用程式移至次要顯示器，並於該處關閉，Fiery Verify 總是會在主要顯示器上啟動。

在 Windows 7/Server 2008 R2 系統上安裝 X-Rite i1Pro3 Plus 驅動程式

在 Windows 7 或 Windows Server 2008 R2 系統上安裝 Color Profiler Suite 時，X-Rite i1Pro3 Plus 驅動程式安裝會顯示快顯視窗。Color Profiler Suite 安裝程式中已經移除 i1Pro3 Plus 驅動程式。若要手動

安裝 i1Pro3 Plus 驅動程式，請前往 <http://fiery.efi.com/Xritei1Pro3PlusDriver> 下載，開啟可執行檔，然後按照螢幕上的指示操作。

在 Windows 上搭配使用 KM FD-9 與選用的紙張進紙器

若要將 KM FD-9 與選用的紙張進紙器搭配使用，建議只在 Windows 64 位元作業系統上安裝 Konica Minolta 終端機應用程式。

如果 Windows 系統錯過重要更新，Fiery Color Profiler Suite 會無法啟動

如果觀察到與 Windows 作業系統未更新、重要 Windows 更新未全部安裝相關的錯誤，您可能無法使用 Fiery Color Profiler Suite 5.3.0.13 應用程式。若要順利使用 Fiery Color Profiler Suite，請更新 Windows 作業系統。

Fiery Color Profiler Suite v5.3.0.13 和 Fiery Command WorkStation v6.2

Fiery Color Profiler Suite v5.3.0.13 (CPS) 與 Fiery Command WorkStation Package v6.2 (CWS) 和以下版本不相容。我們建議更新 Fiery Command WorkStation Package v6.3。

附註：如果您在 Mac OS 電腦上執行 CPS v5.3.0.13 以及 CWS v6.2，您可能會遇到 CWS v6.2 中的關鍵警告訊息。

Fiery Color Profiler Suite v5.3.0.13 建立校正或 G7 校正

當 Fiery Color Profiler Suite v5.3.0.13 (CPS) 建立新的校正時，會被連結至臨時輸出設定檔，以便其可以在列印 G7 或設定檔色標時被自動選取。臨時設定檔是目前在 Fiery Command WorkStation 裝置中心 > 色彩中設定的伺服器預設值輸出設定檔的複本。如果伺服器預設輸出設定檔已在裝置中心透過「編輯」功能編輯（曲線調整套用），當透過臨時設定檔使用新校正集以執行 G7 校正或建立設定檔時，會套用曲線編輯。如果這些曲線已新增至伺服器的設定檔中，將伺服器的預設設定檔設定為未套用過編輯的設定檔是至關重要的。將原廠預設輸出設定檔選為伺服器預設值是一種避免發生此問題的妥善方式。

EFI ES-2000 測量 G7 圖

當您使用 EFI ES-2000 測量 G7 圖表時，您需要切換到 51 隨機或 51 個隨機 2-up G7 圖表版面配置。在這種情況下測療 G7 圖表時，您可能會收到「確認您是否正確控制條」的錯誤訊息，您可以將 G7 圖表切換到 P2P51R 或 P2P51R 2up 圖表。

Mac OS 客戶端自動授權下載失敗

在 Color Profiler Suite Mac OS 客戶端電腦上不會自動下載授權 (.) 檔案，因此啟動盤會在示範模式中開啟。您可以從 <https://activation.efi.com/fulfillment/efi/> 手動下載授權。授權下載失敗時，您也可以點擊 Color Profiler Suite 應用程式中提供的按鈕。

使用 X-Rite i1Pro3 Plus 量測色標

當您使用 X-Rite i1Pro3 Plus 讀取 FieryMeasure 中的測量值，而電腦進入睡眠模式時，您會無法繼續讀取量測值。建議您在量測色標之前，先停用桌上型電腦系統上的睡眠模式。

Color Profiler Suite 主視窗

導覽按鈕設為隱藏

如果在 Windows 10 電腦上變更文字、應用程式和其他項目的縮放比例，會發現 Color Profiler Suite 視窗中的導覽按鈕設為隱藏。

校正

CMYK+ 的色標頁上沒有合區標記

當您在 CMYK+ 模式下量測色標也以進行重新校正時，使用者介面中並未顯示用於指示已成功量測一排色彩的核取標記。

量測儀器

(Mac OS) 使用授權的儀器，但是 Color Profiler Suite 仍保持示範模式

當您在 Mac OS 上以完整授權模式啟動 Color Profiler Suite，並連接授權的量測儀器後，如果您接著連接其他未獲授權的量測儀器，並中斷連接授權的量測儀器，則 Color Profiler Suite 會進入示範模式。如果您在此時重新連接授權的量測儀器，Color Profiler Suite 仍會保持示範模式。您必須重新啟動 Color Profiler Suite 才能回復至完整授權模式。

(Mac OS) 重新連接後系統無法辨識 iO 機台

使用執行 Mac OS 且已連接 iO 機台的 Color Profiler Suite 時，如果您中斷連接再重新連接 iO 機台或光譜儀，系統將無法再辨識 iO 機台。您必須中斷連接 iO 機台的電源然後再重新連接，才能繼續搭配使用 iO 機台與 Color Profiler Suite。

如果您是在 2013 年之前購買 iO 機台，可能會遇到這個問題。

ES-2000 量測錯誤。

如果您在搭配尺規使用 ES-2000 (使用尺規設定為開啟)，請確定量測頁是否正確放置。請將量測頁放置在備用導板上，讓要量測的第一個色帶位於最靠近固定夾的位置。將尺規放在頁面頂端，只露出第一個色帶。在您完成各個色帶的測量之後，請將尺規移開，露出下一個色帶。

如要檢視正確放置位置的圖片，請在 Fiery Printer Profiler 的頁面量測畫面上按一下顯示說明連結。

Windows

設定檔名稱變成亂碼

如果您儲存設定檔時指定包含非 ASCII 字元的描述 (例如日本字元)，在 Windows 7 或 Windows 8 上執行的應用程式中檢視時，描述可能會變成亂碼，因為描述會以 ASCII 字元顯示。

Fiery Printer Profiler

當灰階為預設的色彩模式時，以灰階列印設定檔色標頁

如果您在 Command WorkStation 的設定預設值中，將預設的色彩模式設定變更為灰階，則在某些情況下，設定檔色標頁可能會以灰階進行列印。此情況下，請將預設的色彩模式變更為 CMYK，以便使用正確的設定來列印設定檔色標頁。

校正管理員顯示基於密度的 G7 校正目標

已安裝並授權 Fiery Color Profiler Suite 時，校正器可提供選項來建立 G7 校正。使用 G7 校正，可對 Fiery 伺服器校正目標套用轉換曲線，以達到 G7 灰階平衡。校正管理員會顯示原始校正目標，而不是已套用 G7 NPDC 修正曲線的校正目標。

在 iGen5 建立擴充色域設定檔時產生瑕疵

當您在 iGen5 上建立 CMYK+O、CMYK+G 或 CMYK+B 色域的設定檔時，若觀察到影像裡出現意外的瑕疵，請試著透過 PDF 工作流程來建立新的設定檔，以使用最新的擴充色域圖設定檔引擎。

Fiery 伺服器連接

如果在 Fiery Printer Profiler 列印或保存時，Fiery 伺服器的連接中斷的話，可能會出現 `意外的結果。

建立新的校正集和設定檔時，建立虛擬印表機

建立新的校正集和設定檔時，設定檔名稱不能包含雙位元組字元。

使用內嵌測量設備校正

使用內嵌測量設備進行校正時，如果在工作屬性中所選的預設具有 ColorWise 關閉設定，Fiery Printer Profiler 和 Fiery Profile Inspector 會損毀。

Fiery Verify

使用者名稱使用雙位元組的字元

如果您使用包含雙位元組字元的使用者名稱登入電腦，Fiery Verify 將無法正確執行。您必須以名稱中不含雙位元組字元的使用者身分登入。

不支援 UTF8 字元

如果檔案名稱包含 UTF8 字元，Fiery Verify 便無法開啟設定檔。